


### Perfil

- Eje macizo  $\varnothing$  6 mm,
- Adaptación a diferentes recorridos de medición mediante un amplio espectro de transmisiones de engranajes
- Acoplamiento de resbalamiento incorporado para la protección del potenciómetro
- Forma constructiva compacta
- Salida de potenciómetro o de corriente
- Tipo de protección IP65
- Hasta 3 salidas de conmutadores de levas libremente ajustables

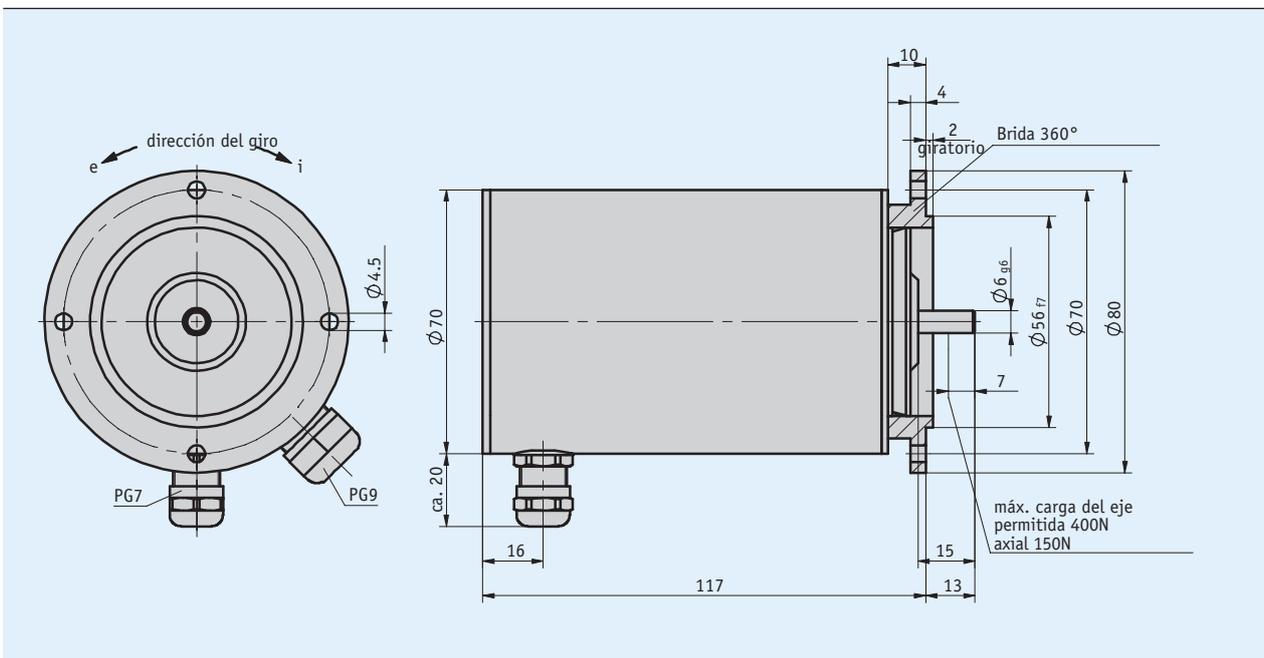

### Datos mecánicos

Característica	Datos técnicos	Complemento
Eje	acero pavonado	
Carcasa	aluminio	
Multiplificación	0.1 ... 512	
Revoluciones	$\leq 500 \text{ min}^{-1}$	en función de la multiplificación
Carga del eje	$\leq 400 \text{ N}$	radial
	$\leq 150 \text{ N}$	axial
Vida media potenciómetro	$1 \times 10^6$ revolución(es)	

### Datos eléctricos

- Transmisor potenciómetro tipo 01, 1 hélice

Característica	Datos técnicos	Complemento
Capacidad de carga	1 W con $70 \text{ }^\circ\text{C}$	$\leq 30 \text{ V}$
Resistencia	1, 5, 10 $\text{k}\Omega$	
Tolerancia de resistencia	$\pm 10 \%$	
Resistencia final estándar	0.5 %	
Tolerancia de linealidad	$\pm 1 \%$	
Tipodeconstrucción	híbrido	

### ■ Transmisor potenciómetro tipo 02, 10 hélices

Característica	Datos técnicos	Complemento
Capacidad de carga	2 W con 70 °C	≤30 V
Resistencia	1, 5, 10 kΩ	
Tolerancia de resistencia	±5 %	
Resistencia final estándar	0.2 %	
Tolerancia de linealidad	±0.25 %	
Tipodeconstrucción	alambre	

### ■ Transmisor potenciómetro tipo 03, 10 hélices

Característica	Datos técnicos	Complemento
Capacidad de carga	2 W con 70 °C	≤30 V
Resistencia	1, 5, 10 kΩ	
Tolerancia de resistencia	±5 %	
Resistencia final estándar	0.2 %	
Tolerancia de linealidad	±0.25 %	
Tipodeconstrucción	híbrido	


### ■ Transmisor potenciómetro tipo 03/0.1, 10 hélices

Característica	Datos técnicos	Complemento
Capacidad de carga	2 W con 70 °C	≤30 V
Resistencia	5, 10 kΩ	
Tolerancia de resistencia	±5 %	
Resistencia final estándar	0.2 %	
Tolerancia de linealidad	±0.1 %	
Tipodeconstrucción	híbrido	

### ■ Transductor, salida de corriente

Característica	Datos técnicos	Complemento
Tensión de servicio	24 V DC ±20 %	MWI
Corriente de salida	4 ... 20 mA	con carga aparente ≤500 Ω

### ■ Capacidad de carga de las levas de cambio

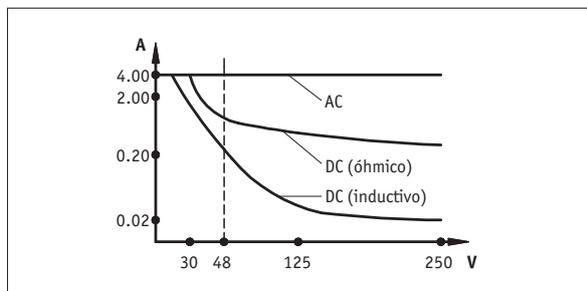

## Datos del sistema

Característica	Datos técnicos	Complemento
Gama de medición	340° ±5° (mecánico continuo)	potenciómetro tipo 01
	3600° +10°	potenciómetro tipo 02, 03, 03/0,1

## Condiciones ambientales

Característica	Datos técnicos	Complemento
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C	
Humedad relativa del aire		formación de rocío no permitida
CEM	EN 61000-6-2	resistencia a las inmisiones / inmisión
	EN 61000-6-4	emisión de interferencias / emisión
Tipo de protección	IP52	EN 60529

### Ocupación de las conexiones

#### ■ Salidas potenciométricas P01, P05, P10



Señal	Borne
Po	11
Pe	13
S	12

#### ■ Transductores MMW

Señal	Borne
I+	12
I-	11
N.C.	13

#### ■ Levas de cambio

Ocupación	Leva de avance A Borne	Leva de avance B Borne	Leva de avance C Borne
	3	4	7
	2	5	8
	1	6	9

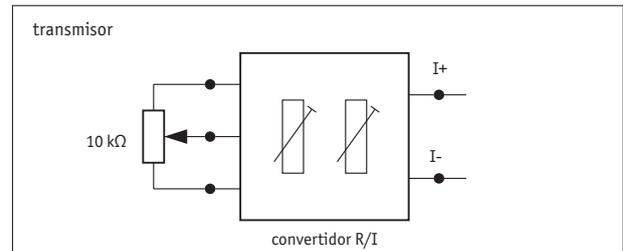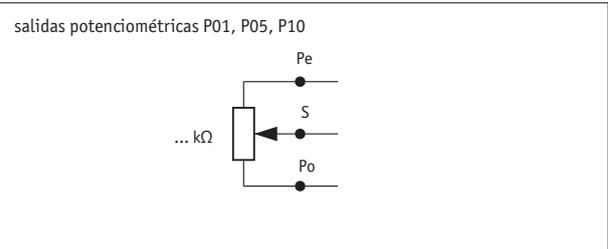

### Pedido

#### ■ Cálculo de la multiplicación

$$\text{Fórmula: } i1 = \frac{n \times 360^\circ}{\alpha}$$


n = número de revoluciones en el eje motriz  
 a = ángulo de giro del potenciómetro  
 340° en 1-potenciómetro helicoidal  
 3600° en 10-potenciómetro helicoidal  
 i1 = característica de pedido multiplicación

Si la multiplicación calculada „i1“ es igual que un valor en la tabla de pedidos „multiplicación“, entonces se debe elegir éste. Pero si este valor no está disponible se deberá entonces seleccionar el siguiente superior.

#### ■ Pedido de levas de cambio

Cifra 1	Cifra 2	Cifra 3	Datos del pedido
Forma de leva 2			2
Forma de leva 1	Forma de leva 3		13
Forma de leva 1	Forma de leva 2	Forma de leva 3	123

Ejemplo de tabla de pedidos, característica F

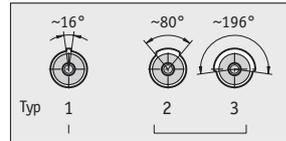

Ángulo de conexión de las tres levas de cambio: especial para el límite de la posición final (1), para funciones de mando (2,3).

#### ■ Tabla de pedidos

Característica	Datos de pedido	Especificación	Complemento
Transmisión	...	<b>A</b> 0.1/10, 0.2/10, 0.25/10, 0.333/10, 0.5/10, 0.5/2.5, 1, 1.400, 2, 2.14, 2.500, 3, 4, 5, 5.385, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 30, 33, 35, 40, 48, 55, 60.5, 64, 65.154, 70, 80, 96, 101.5, 121, 150, 256, 463.830, 512 otros a demanda	
Tipo de potenciómetro	01 02 03 03/0.1	<b>B</b> 1 hélice, híbrido 10 hélices, alambre 10 hélices, híbrido 10 hélices, híbrido, tolerancia de linealidad±0.1 %	
Resistencia	1 5 10	<b>C</b> potenciómetro 1 kΩ potenciómetro 5 kΩ potenciómetro 10 kΩ	
Transmisor	MMW OMW	<b>D</b> transductor 4 ... 20 mA sin	Sólo con resistencia 10 y tipo de potenciómetro 02 o 03
Dirección del giro	e i	<b>E</b> no es necesaria ninguna indicación valores ascendentes en contra agujas del reloj valores ascendentes en sentido agujas del reloj	sólo con transductor MMW sólo con transductor OMW sólo con transductor MMW
Leva de cambio/forma	...	<b>F</b> 1, 2, 3, 11, 12, 13, 22, 23, 33, 111, 112, 113, 122, 123, 221, 222, 223, 233, 331, 333 otros a demanda	
Tensión de conexión	1 2	<b>G</b> rigidez dieléctrica a través de 48 V hasta 48 V de rigidez dieléctrica	

#### ■ Clave de pedido

GP43 -  -  - V/6 -  -  -  -  -  -  -

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G

**Volumen del suministro:** GP43, Instrucciones de montaje

Los accesorios los puede encontrar:  
 Acoplamiento de compensación AK18  
 Indicación de medición MA50

[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)  
[www.siko-global.com](http://www.siko-global.com)